

27.05.2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 103

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе

заместитель председателя комиссии:
заведующий отделом ЭЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

инженер отдела ЭЗиО

А.Н.Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М.Хайруллин


заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси выявлено, что при выпадении атмосферных осадков происходит протекание фонаря Овального зала.

Выводы комиссии: произвести работы по герметизации фонаря Овального зала в рамках текущего ремонта с использованием материалов Подрядчика.

Заместитель председателя комиссии:

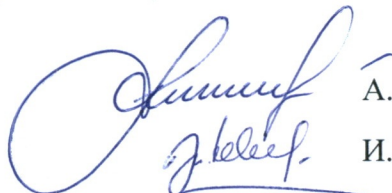


А.М.Сенчук

Секретарь комиссии:



И.В.Карапетян

 Члены комиссии:



В.П.Василевский



Н.Н.Галушко



Ю.В.Дашкевич



А.Н.Крышевич



Д.М.Хайруллин



Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 27 мая 2021 г. № 103

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Герметизация фонаря:</u>			
	– демонтаж декоративных планок;	м	62,16	
	– демонтаж прижимных планок (горизонтальных и вертикальных);	м	160,0	
	– очистка от бутиловой ленты;	м	160,0	
	– заполнение герметиком швов между стеклопакетами на горизонтальных ригелях;	м	97,5	
	– оклейка бутиловой лентой вертикальных стоек;	м	62,16	
	– монтаж прижимных планок;	м	160,0	
	– монтаж декоративных планок;	м	62,16	
	– дополнительная герметизация мест примыкания декоративных и прижимных планок к стеклопакету.	м	130,0	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

27 мая 2021 г.